

ペダリングモニターの「エラーコード」



ペダリングモニターに異常が発生するとSGX-CA600/SGX-CA500にエラーコードが表示されます。



■ペダリングモード（ベクトル表示）の時に表示されるエラーコード

コード	エラーの内容	対応
2	電池容量不足	電池交換
3	断線の可能性あり	修理受付窓口に相談してください。
4	ゼロ点校正が目標値から大きくずれている	浸水 ^{*1} などによる製品故障の可能性があります。修理受付窓口に相談してください。
6	校正中に揺れなどによる大きなノイズを検知	1.クランクが動くなど安定しない状態で校正が行われた可能性があります。クランクを静止した状態で再度ゼロ点校正を行って下さい。 2.通信状態が悪化している可能性があります。Wi-Fiなどの無線LAN機器、電子レンジなどから十分離れたところで、再度ゼロ点校正を行って下さい。 3.浸水 ^{*1} などによる製品故障の可能性があります。修理受付窓口に相談してください。
13	急な温度変化中 (対応:20170829_01(Ver6.033)以降)	少し時間をおいて、温度が馴染んでから再度ゼロ点校正を行ってください。

*1：電池交換時の水滴侵入、センサーカバーの締め付け不良や劣化、防水パッキンの取り付け不良などによる浸水の可能性があります。

■パワーメーターモードの時に表示されるエラーコード（パワーセンサー含む）

コード	エラーの内容	対応
-1	左浸水	浸水 ^{*2} などによる製品故障の可能性があります。修理受付窓口に相談してください。
-2	左断線	修理受付窓口に相談してください。
-3	右浸水	浸水 ^{*2} などによる製品故障の可能性があります。修理受付窓口に相談してください。
-4	右断線	修理受付窓口に相談してください。
-5	左右浸水	浸水 ^{*2} などによる製品故障の可能性があります。修理受付窓口に相談してください。
-6	左右断線	修理受付窓口に相談してください。
-7	左浸水右断線	浸水 ^{*2} などによる製品故障の可能性があります。修理受付窓口に相談してください。
-8	右浸水左断線	浸水 ^{*2} などによる製品故障の可能性があります。修理受付窓口に相談してください。
-9	急な温度変化中	少し時間をおいて、温度が馴染んでから再度ゼロ点校正を行ってください。

ペダリングモニターセンサーのファームウェアバージョン：20170829_01(Ver6.033)以降

*2：電池交換時の水滴侵入、センサーカバーの締め付け不良や劣化、防水パッキンの取り付け不良などによる浸水の可能性があります。